

1. 용접에 관한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?
  - ① 경납접에서 사용되는 용가재의 용융 온도는 접합할 모재보다 낮아야 한다.
  - ② 연납접에서는 모재금속의 용융이 발생한다.
  - ③ 서브머지드아크용접(SAW)은 소모성 전극을 사용하는 용접 공정이다.
  - ④ 고상용접에서는 용가재가 사용되지 않는다.
  
2. 철 - 탄소 합금 중 주철 종류에 관한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 회주철은 백주철을 800~900℃에서 장시간 가열하여 시멘타이트를 불규칙한 덩어리 형태의 흑연으로 분해하는 방식으로 만들어진다.
  - ② 백주철은 페라이트나 펄라이트 기지에 흑연이 박편 형태로 존재하는 주철이다. 인장력에 약하고 깨지기 쉽다. 타 금속에 비해 상당히 저렴하다.
  - ③ 연성주철은 회주철에 마그네슘이나 세륨을 첨가하여 흑연이 구상형태로 존재하는 주철이다. 강에 상응하는 기계적 특성을 갖고 있다.
  - ④ 가단주철은 규소 함량이 1.0wt% 이하의 주철을 급속냉각했을 때 생긴다. 대부분의 탄소가 흑연 대신 시멘타이트 형태로 존재한다.
  
3. 담금질 열처리 과정에서 마르텐사이트 변태를 일으켰으나 잔류 오스테나이트가 남아 있으면 시간이 경과함에 따라서 부품의 치수가 변하게 된다. 이를 방지하기 위하여 오스테나이트 조직을 제거하기 위한 열처리 방법으로 가장 적당한 것은?
  - ① 구상화풀림열처리
  - ② 어닐링(annealing)
  - ③ 템퍼링(tempering)
  - ④ 서브제로(subzero)처리
  
4. 비파괴검사법 중 재료 내부의 결함을 탐지할 수 없는 검사법은?
  - ① 침투검사법(liquid penetrant test)
  - ② 자분검사법(magnetic particle test)
  - ③ 초음파검사법(ultrasonic test)
  - ④ 음향방출검사법(acoustic emission test)
  
5. 절삭공구재료에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?
  - ① 주조코발트 합금은 스텔라이트공구로 알려져 있으며 코발트가 풍부한 크롬-텅스텐-탄소 주조합금으로 카바이드와 고속도강의 중간 정도의 성질과 응용성을 갖고 있다.
  - ② PCBN은 다이아몬드만큼 경도가 높지는 않으나 경화강, 경화주철, 니켈 및 코발트 중심의 초합금과 같은 물질과 반응을 잘 일으키지 않는다.
  - ③ 서멧은 금속결합체 내 세라믹 재료이다. 소결 카바이드에 비하여 내산화성 및 고온 경도가 높다. 철과 화학반응성이 낮아서 크레이터마멸과 구성인선의 발생이 적다.
  - ④ 소결 카바이드는 CVD 공정으로 제작되며 텅스텐 탄화물을 주성분으로 코발트결합체를 3~13% 함유하였다.

6. 자유단조의 기본 작업에서 소재를 축방향으로 압축하여 길이를 짧게 하고 단면을 크게 하는 가공은?
  - ① 늘리기(drawing)
  - ② 업세팅(up-setting)
  - ③ 단짓기(setting down)
  - ④ 굽히기(bending)
  
7. 전단 공정에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
  - ① 펀치와 다이의 간극은 재료의 두께에 반비례한다.
  - ② 블랭킹 작업은 다이의 직경이 제품의 치수로 되어야 한다.
  - ③ 펀칭에서는 펀치의 직경이 제품의 치수로 되어야 한다.
  - ④ 일반적으로 펀치와 다이의 간극이 작을수록 깨끗한 단면이 얻어진다.
  
8. 목형을 제작할 때 두께가 균일하지 못하고 형상이 복잡한 주물은 냉각됨에 따라 내부 응력에 의하여 변형되고 파손되기 쉬우므로 변형방지 보강대를 설치하는데, 이를 무엇이라 하는가?
  - ① 수축여유(shrinkage allowance)
  - ② 라운딩(rounding)
  - ③ 코어 프린트(core print)
  - ④ 덧붙임(stop off)
  
9. 다이캐스팅(die casting)에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?
  - ① 용융 금속을 수천 psi의 압력을 가하여 주형 내로 주입하고 응고 중에 이 압력을 유지하는 주조법으로 후가공은 거의 필요없다.
  - ② 저온용기다이캐스팅(cold chamber die casting)은 주물 재료를 다른 노에서 녹이고 구스넥(gooseneck)을 통해 다이로 주입하는 구조이며 고용점 합금의 주조에 주로 사용한다.
  - ③ 고온용기다이캐스팅(hot chamber die casting)은 주물 재료를 녹이는 용기로부터 직접 주입할 수 있으며 아연, 주석, 납 등의 저용점 합금의 주조에 사용한다.
  - ④ 다이캐스팅용 다이는 높은 압력 때문에 보통 열간가공되고 경화된 공구강을 사용한다.
  
10. 브라베이(Bravais)가 정의한 금속의 결정격자 중에서 정육면체의 각 모서리와 중심에 각각 1개의 원자가 배열되어 있는 결정격자구조는?
  - ① 체심입방격자
  - ② 면심입방격자
  - ③ 조밀육방격자
  - ④ 단순입방격자

